

## Weighbridge load cell PR 6221

20t...75t

Type C3, C4, C5, C6

C3E, C4E, C5E, C6E

Instruction manual  
Gebrauchsanleitung  
Mode d'emploi



9499 053 46801

010508





## 9 ENTRETIEN

- Le capteur PR 6221 ne nécessite aucun entretien.
- L'encrassement des capteurs et des parties mécaniques mobiles de l'installation doit être éliminé à temps utile
  - si cet encrassement influence le pesage ou
  - si cet encrassement est corrosif pour la mécanique, les capteurs et les câbles.

## 10. PIECES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

Pos.	Description	Fig.	No de commande
1	Kit de montage PR 6021/00N : plaques de pression dessous et dessus, tresse souple de cuivre		9405 360 21001
2	Kit de montage PR 6021/01N		9405 360 21011
<b>Force horizontale</b>			
3	Stabilisateurs horizontaux PR 6152/02	≤200kN	9405 361 52021
4	Câble de prolongation PR 6135/..		9405 361 35. . 2
5	Câble de prolongation PR 6136/.. pour utilisation EEx		9405 361 36. . 1
6	Boîte de jonction pour des plates-formes PR 6021/08 pour 8 capteurs de pesage, matière plastique		9405 360 21081
7	Boîte de jonction pour des plates-formes PR 6021/68S pour 8 capteurs de pesage, acier inoxydable		9405 360 21682

## 1. SAFETY INSTRUCTIONS

The weighbridge load cell PR 6221 with the relevant mounting kits must be used only for the weighing applications or force measurements for which it is intended. The dimensions of all mounting and structural components must be calculated so that sufficient overload capacity is ensured for loads which may occur while taking the relevant standards into account. In particular, weighing objects must be safeguarded against the weighing installation turning over or being shifted, thus eliminating danger to humans, animals or goods even in the case of a break in a load cell or mounting element.

Installation and repair work must be carried out only by qualified personnel.

## 2. DESIGN CONSIDERATIONS

The **supporting structure** of the load cells and the **weighbridge** must be stable enough to withstand the maximum design loads, horizontal (check with spirit level!) and flat.

**Parasitic forces, horizontal forces and torques** are disturbances which can generate measuring failures and in case of exceeding the specified limits may damage the load cell. An accurate constraining of the object prevents of damages and measuring errors without affecting the required space for movement. Therefore special attention should be paid to the design, arrangement and condition of the constrainers.

Thermal expansion and contractions of the object are to be taken into account which may affect the required space for vertical movement and thus influence the measuring results.

Forces which are exceeding the max. load without damage limit may change the characteristic of the load cell or in the worst case damage the electrical part. If an exceeding of a.m. limit is possible, e.g. falling loads, a mechanical overload protection (limit stop) is strongly recommended.

## 3. TECHNICAL DATA

<b>Restoring force</b>	in relation to the displacement from the vertical line 1.5%/mm of the actual load on the load cell
<b>Housing</b>	deep drawn, stainless steel 1.4301 hermetically sealed welded, filled with Inert gas
<b>Degree of protection</b>	IP 68 (water of 1.5m in depth, 10000h), IP69K

### Certificate of conformity (for PR 6221/...E)

protection type	intrinsic safety
marking	EEx ib IIC T6
registration number	PTB Nr. Ex-92.C.2137

Maximum capacity	highest limit of specified measuring range	20t	25t	30t	50t	60t	75t
Max. usable load	upper limit for measurements	40t	37,5t	60t		75t	
Destructive load	danger of mechanical destruction	>100t	>75t		>150t		
Rated output	relative output signal at nominal load (class C3)	1mV/V	2mV/V	1mV/V	2mV/V	2,4mV/V	3mV/V
	relative output signal at nominal load (class C4)	1mV/V	2mV/V	1mV/V	2mV/V	1,5mV/V	
	relative output signal at nominal load (class C5)	1mV/V	2mV/V		1,5mV/V		
	relative output signal at nominal load (class C6)	1mV/V	2mV/V		-----		
<b>Accuracy class</b>							
Accuracy class			C3	C4	C5	C6	
Minimum dead load	lowest limit of specified measuring range		0,015	0,012	0,010	0,008	
Maximum capacity	highest limit of specified measuring range			see table above	see table above		
Max. usable load	upper limit for measurements			see table above	see table above		
Destructive load	danger of mechanical destruction						
Minimum LC verification	minimum load cell verification interval ( $V_{min} = E_{max}/Y$ )		14000		20000		
	Creep divisions factor		6000		8000	-----	
<b>at <math>E_{max} \geq 50t</math></b>							
Tolerance on rated output	permissible deviation from rated output			6000	<0,07% $C_n$		
Zero output signal	load cell output signal under unloaded conditions				<1% $C_n$		
Repeatability error	max. change in load cell output for repeated loading				<0,005% $C_n$		
	max. change in load cell output under nominal load				<0,0125% $C_n$	<0,010%	<0,008% $C_n$
Creep during 30 min.					$C_n$	$C_n$	
Non- linearity	max. deviation from the best straight line through zero				<0,01% $C_n$		
Hysteresis	max. diff. in LC output between loading and unloading				<0,0125% $C_n$	<0,0100%	<0,008% $C_n$
					$C_n$	$C_n$	
Temperature effect on $S_{min}$	max. change of $S_{min}/10K \Delta T$ over $B_T$ referred to $C_n$				<0,007% $C_n/10K$		

### Vérification de la résistance d'isolement du capteur de pesage

- ◇ Ne jamais appliquer la tension d'essai entre les fils du câble capteur, pour éviter d'endommager les jauges de contrainte irréparablement.
- ◇ Avant de mesurer un fil particulier, tous les autres fils doivent être déconnectés et correctement isolés.

Tension d'essai max.	capteur standard	100 V =
	capteur à sécurité intrins. (PR°6221/....E)	500 V ~
résistance d'isolement	entre les fils et le boîtier	>5000MΩ
	entre les fils et le blindage	>5000MΩ
	entre le blindage et le boîtier	0Ω

### Vérifier la résistance d'isolements du câble de prolongation

- ◇ Déconnecter les deux extrémités du câble de prolongation (côtes capteur et appareil de mesure)
- ◇ Avant de mesurer un fil particulier, tous les autres fils doivent être correctement isolés.

résistance d'isolement	entre les fils	>120MΩ x km
	entre les fils et le blindage	>120MΩ x km

### Vérification du circuit de pont des jauges de contrainte

Tension d'essai max.	capteur standard	32V
	capteur à sécurité intrins. (PR 6221/...E)	25V

	Résistance d'entrée (fils rouge, fils bleu)	Résistance de sortie (fils gris, fils vert)			
	<b>C3...C6</b>	<b>C3</b>	<b>C4</b>	<b>C5</b>	<b>C6</b>
E <sub>max</sub> = 20t,25t,30t	1080Ω±10Ω	1010Ω±1Ω	1010Ω±1Ω	1010Ω±1Ω	1010Ω±1Ω
E <sub>max</sub> = 50t	1080Ω±10Ω	1010Ω±1Ω	1010Ω±1Ω	760Ω±1Ω	-----
E <sub>max</sub> = 60t	1080Ω±10Ω	1010Ω±1Ω	635Ω±1Ω	635Ω±1Ω	-----
E <sub>max</sub> = 75t	1080Ω±10Ω	1010Ω±1Ω	510Ω±1Ω	510Ω±1Ω	-----

Si aucun des capteurs ne produit une erreur dépassant la précision spécifiée, l'indicateur de pesage doit être contrôlé.

### Attention

Si un capteur PR 6221 est électriquement ou mécaniquement défectueux, il doit être remplacé. Une réparation n'est pas possible.

## 7. AJUSTAGE MECANIQUE DE LA HAUTEUR

Afin de créer les conditions pour le calibrage, il faut s'assurer que tous les capteurs supportent la charge. Pour compenser d'éventuelles irrégularités mécaniques, il faut éventuellement placer à cet effet de minces disques sous les capteurs jusqu'à ce que tous les capteurs de la charge posée portent le poids en conséquence.

Si le signal mesuré de chaque capteur ne correspond pas à la charge morte attendue à ce capteur, il faut placer de minces disques sous ce capteur jusqu'à ce que ce dernier porte la charge attendue.

Contrôler si le capteur porte la charge !

A cet effet :

- appliquer une tension stabilisée aux capteurs, p. ex. 12 V
- mesurer la tension de sortie des capteurs individuellement à l'aide d'un voltmètre numérique et les comparer

Le signal de sortie doit correspondre à la charge morte posée par capteur. Avec des plates-formes le signal de sortie des capteurs sera à peu près d'une valeur égale. Avec des récipients la valeur des différents capteurs peut être différente, selon la manière dont la charge morte du récipient est répartie.

- soulever l'installation de pesage près du capteur en question
- insérer un disque d'une épaisseur de 0,5mm à 2mm
- appliquer la charge morte aux capteurs de l'installation de pesage

Pour calibrer :

Avant de commencer l'étalonnage de l'installation de pesage, le capteur de pesage exige un temps de chauffe supérieur à 10 minutes.

## 8 LOCALISATION DES DEFAUTS

Si des valeurs incorrectes ou non reproductibles sont mesurées après la mise en service et l'étalonnage, les mesures suivantes permettront un premier diagnostic.

Vérification visuelle	
<b>Plate-forme</b>	La liberté de déplacement est-elle empêchée par des shunts de forces (tuyaux, soufflets, câbles)? Le mouvement est-il empêché ailleurs (friction, crasse etc.)?
<b>Boîte de jonction</b>	Vérifier si de l'humidité n'a pas pénétré la boîte de jonction. Les raccordements sont-ils bien réalisés?
<b>Câble de prolongation</b>	La gaine du câble est-elle endommagée? Vérifier si de l'humidité n'a pas pénétré la câble.
<b>Capteur de pesage</b>	Les capteurs sont-ils positionnés verticalement? Le boîtier est-il endommagé? La gaine du câble est-elle endommagée? Vérifier si de l'humidité n'a pas pénétré la câble.

### Vérifier le signal zéro

- ◇ enlever la charge
  - ◇ déconnecter les sorties des capteurs
- sortie 0,00mV±0,02mV/V

Temperature effect on $C_n$	max. change of $C_n$ 10K $\Delta T$ over $B_T$ referred to $C_n$	$TK_c$	$<0,01\% C_n / 10K$	$<0,008\% C_n / 10K$	$<0,007\% C_n / 10K$	$<0,005\% C_n / 10K$
<b>Input impedance</b>	between supply terminals	$R_{IC}$				
<b>Output impedance</b>	between measuring terminals	$R_O$				
<b>Insulation impedance</b>	between circuit and housing at 100V DC					
<b>Insulation voltage</b>	between circuit and housing					
<b>Recommended supply voltage</b>	to hold the specified performance					
<b>Max. supply voltage</b>	permissible for continuous operation without damage for hazardous area, PR 6221/.E					
<b>Nominal range</b>	to hold the specified performance					
<b>Usable ambient temp. range</b>	permissible for continuous operation without damage					
<b>Storage temp. range</b>	transportation and storage					
<b>Permissible eccentricity</b>	permissible displacement from nominal load line					
<b>Vibration resistance</b>	resistance against oscillation (IEC 68-2-6 Fc)					
<b>Air pressure effect</b>	influence of ambient air pressure on $S_{min}$					

Definitions acc. to VDI / VDE 2637

the technical data given here serve only as a product description and must not be interpreted as guaranteed characteristics in the legal sense.

Cable	diameter	5mm
	length	16m
	cross section	4 x 0,35mm <sup>2</sup>
	bending radius	≥ 50mm (fixed installation)
		≥ 150mm (repeated bending)
	sheath	colour green (standard)
		blue (Ex- version)
	material	thermopl. elastomer
	colour code	red supply +
		blue supply -
		grey output -
		green output +

Load cell connection diagram

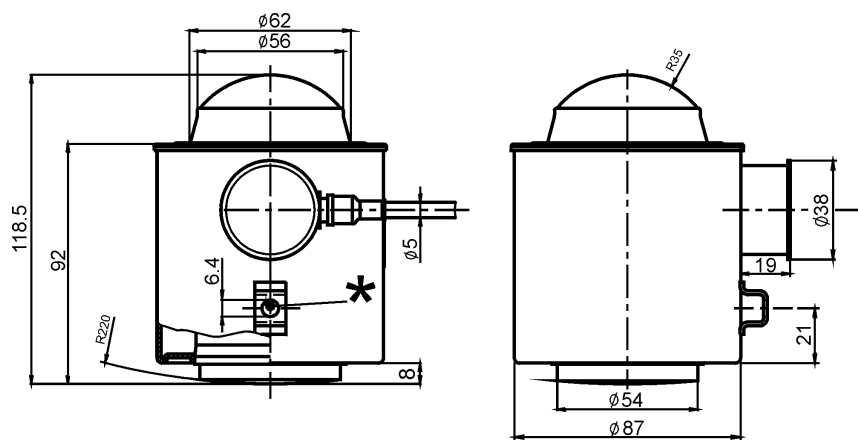
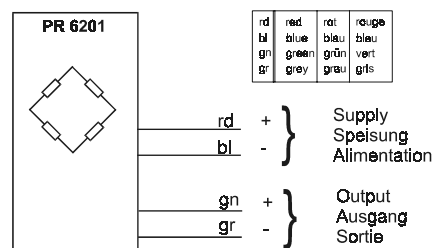


Fig. 1 Dimensions of PR 6221

\* Connection of potential equalisation

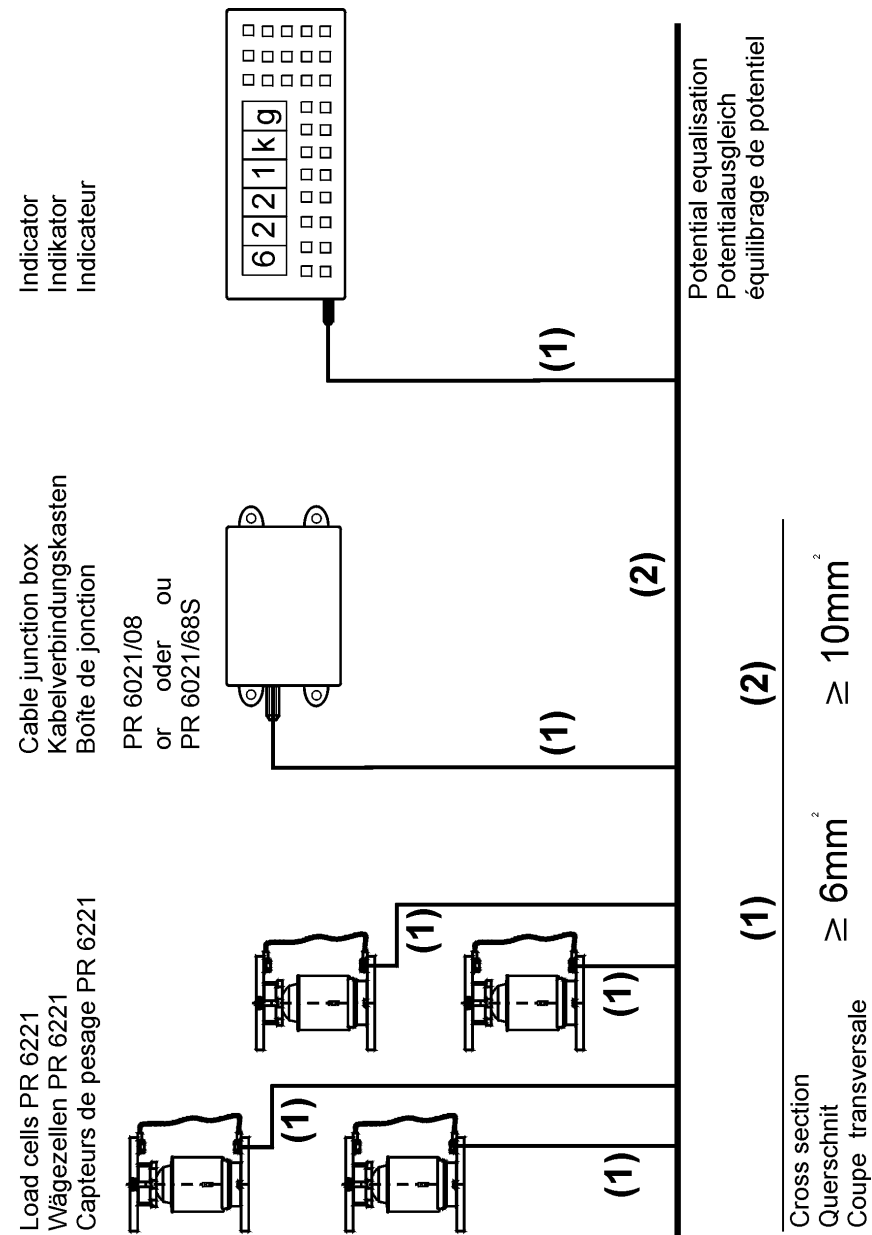


Fig. 6 Equilibrage des potentiels (pour protéger les capteurs de pesage contre les foudres)

Remplir l'espace libre entre la base sphérique du capteur de pesage et la plaque de pression dessous de graisse du sachet livré avec le capteur, et graisser également la tête du capteur de pesage.

## 6 INSTRUCTIONS DE RACCORDEMENT

- Protéger les embouts de câbles contre les encrassements
- Eviter la pénétration d'humidité dans l'extrémité ouverte du câble.
- Ne pas raccourcir les câbles de raccordement des capteurs. Brancher l'extrémité préparée et enrouler le surplus.
- Le blindage de câble ne doit jamais être en contact avec la masse à l'exception du raccordement terminal à l'instrument de mesure.
- Maintenir les câbles des capteurs séparés des câbles de puissance.
- La distance minimum entre les câbles de mesure et les câbles ou les pièces de puissance doit être supérieur à 1m.
- Nous recommandons de poser les câbles des capteurs dans des cuves séparées ou dans des tuyaux d'acier.
- Traverser des câbles de puissance rectangulairement.

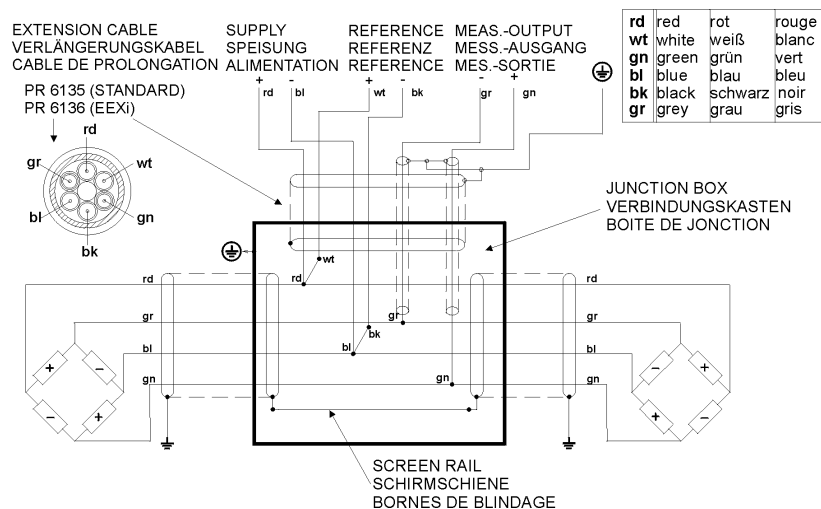


Fig. 10 Boîte de jonction

### Câble de prolongation

Nous recommandons d'utiliser le câble PR 6135 dans les installations industrielles (ou PR 6136 dans les installations à sécurité intrinsèque) pour relier la boîte de jonction et l'électronique de pesage.

### 6.1 Protection contre le foudre

Pour protéger les capteurs de pesage contre des foudres pres d'une pont bascule, il faut qu'on utilise des boîtes de jonction PR 6021/08 et PR 6021/68S spécialement adaptes pour cette application. Il faut raccorder les capteurs de pesage, la boîte de jonction et l'indicateur pour équilibrer les différents potentiels (voir la fig. 6).

## 4. MOUNTING KITS

### 4.1 Load disc kit PR 6021/00N (Fig. 2)

This mounting kit consists of upper and lower load disc and comprises the important flexible copper strap.

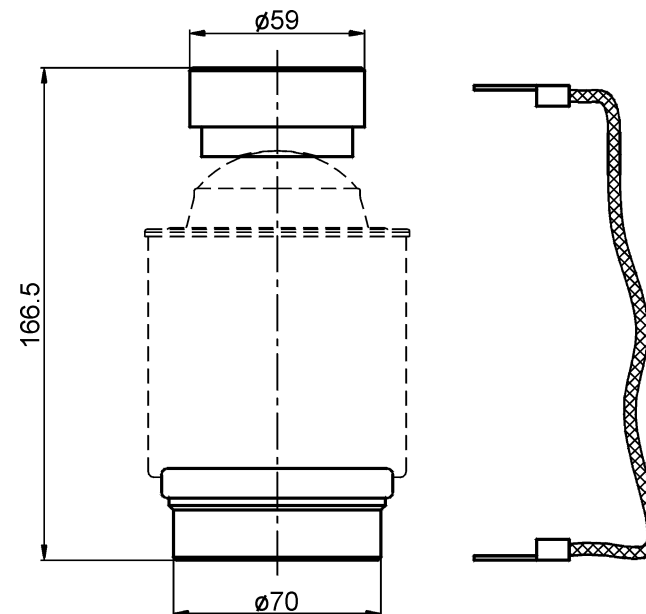


Fig. 2 Load disc kit PR 6021/00N

#### 4.2 Mounting plate kit PR 6021/01N (Fig. 6)

This mounting kit includes upper and lower load disc, the flexible copper strap, lower and upper mounting plate, and an element that fixes the upper load disc to the upper mounting plate.

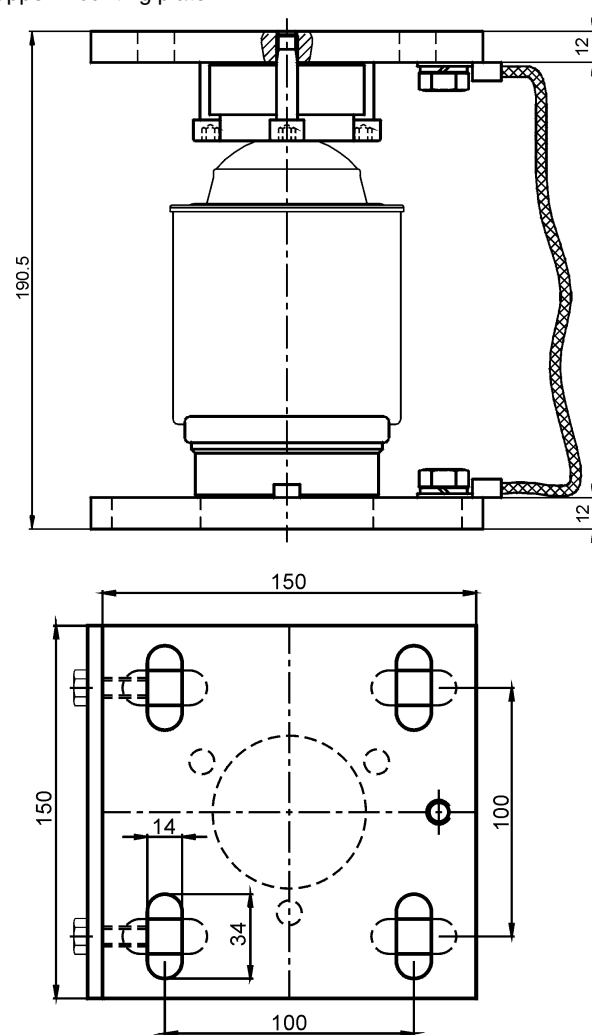


Fig. 3 Mounting plate kit PR 6021/01N

#### 4.3 Stabilisateurs horizontaux PR 6152/02 (Fig. 4)

Dans les cas de charges nominales plus élevées, il existe d'autres possibilités avec l'utilisation des stabilisateurs horizontaux PR 6152/02 (fig. 4) pour des forces de contraintes jusqu' à 200kN. En ce qui concerne les ponts bascules, il est recommandé de prévoir des consoles maintenues par deux stabilisateurs horizontaux PR 6152/02 positionnés dans les deux directions (fig. 4b).

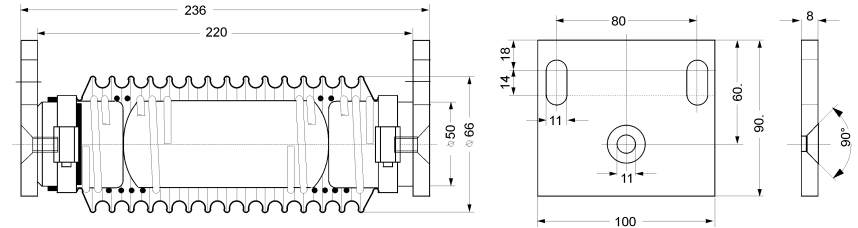


Fig. 4a Stabilisateurs horizontaux PR 6152/02

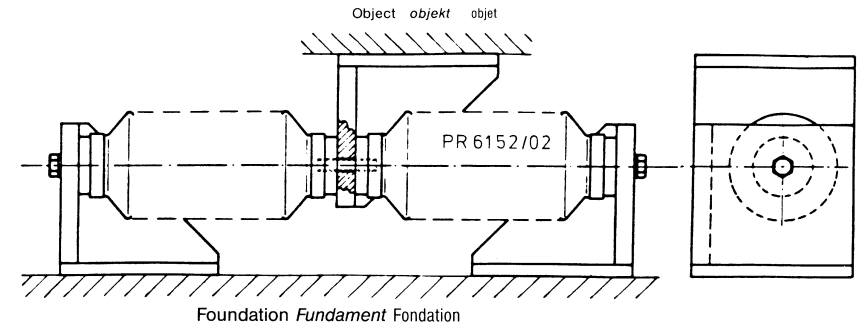


Fig. 4b Fixation des stabilisateurs horizontaux PR 6152/02 entre consoles

#### 5 INSTALLATION

- Toutes les opérations de soudure à l'arc sur installation doivent être terminées avant montage des capteur!
- Lors de la mise en place du capteur, court-circuiter celui-ci à l'aide du câble souple, pour éviter les endommagements du capteur par des courants de soudage et de foudre (tresse souple de cuivre de 16mm<sup>2</sup>, fournie avec les kits de montage PR 6021/00N ou PR 6021/01N).

Si des travaux de soudage près du capteur doivent être réalisés, déconnecter le capteur de l'instrument de mesure, ponter soigneusement le capteur de pesage avec la tresse de cuivre flexible mentionnée ci-avant. Monter la borne de mise à la masse de l'appareil de soudage le plus près possible du point de soudure.

- **Ne pas** soulever le capteur par son câble.

- Eviter des chocs (chute, coups violents)

Le capteur doit être installé dans une position exactement verticale.

Le sens d'introduction de la charge doit être le plus près possible de la verticale.



#### 4.2 Kit de montage PR 6021/01N (Fig. 3)

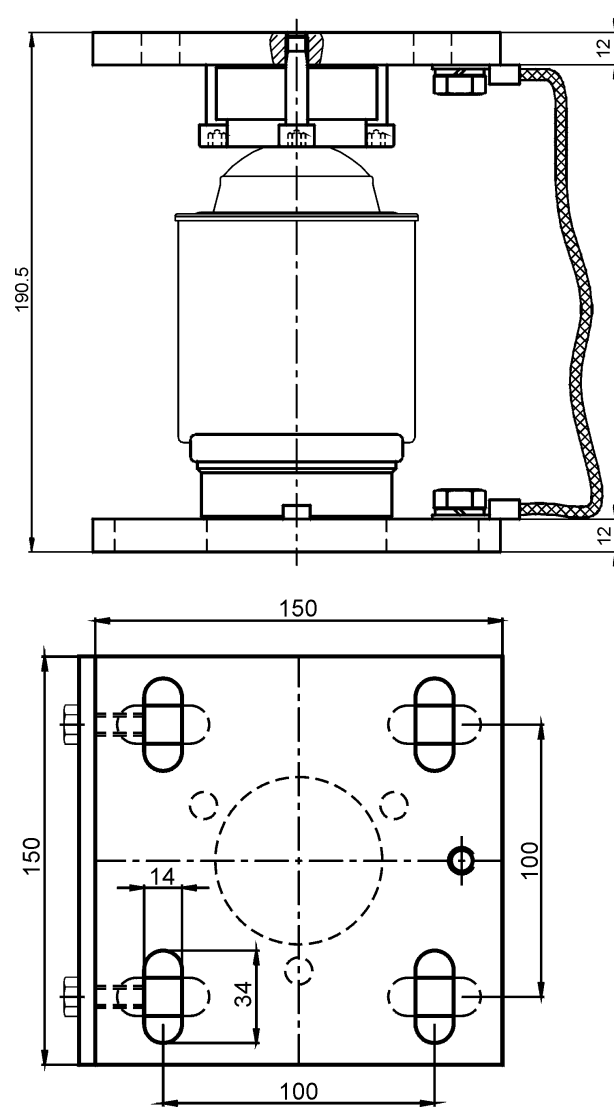


Fig. 3 Kit de montage PR 6021/01N

#### 4.3 Horizontal constrainer PR 6152/02 (Fig. 4)

A method for constraining weighbridges is the use of the rocking pin PR 6152/02 (nominal force up to 200kN) (fig. 4). The use of consoles with two rocking pins PR°6152/02, bi-directional positioned, is recommended (fig. 4b).

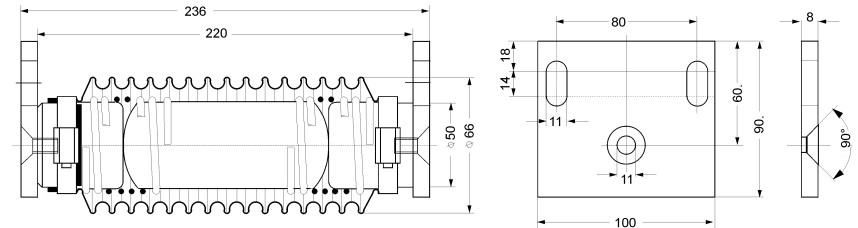


Fig. 4a Horizontal constrainer PR 6152/02

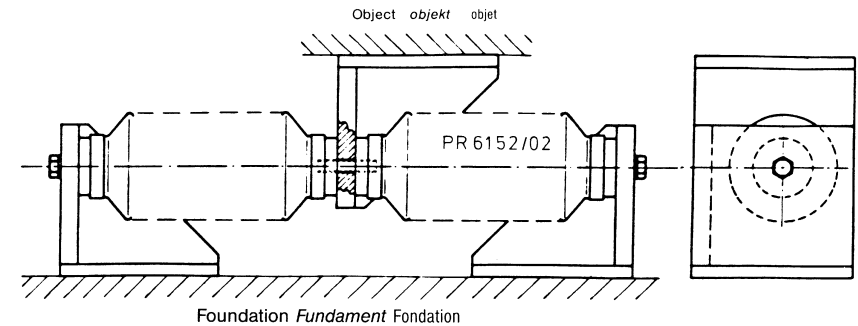


Fig. 4b Mounting example for horizontal constrainer PR 6152/02

#### 5. INSTALLATION

- All electrical welding at the weighbridge must be finished before mounting the load cells!
- Directly when installing the load cell, by-pass the load cell with the flexible copper strap of at least 10mm<sup>2</sup> provided for this purpose, to prevent welding or lightning stroke current from passing through the load cell and damaging it. (The flexible copper strap is included in mounting kits R 6021/00N and PR 6021/01N)  
In case electrical welding is required in the vicinity of the load cell, disconnect the load cell cable from the measuring instrument, by-pass the load cell carefully with the above-mentioned flexible copper strap. Take care that the grounding clamp of the welding set is fitted as closely as possible to the welding joint in order to prevent a current flow through the load cell.
- Do **not** lift the load cell on its cable.
- Avoid shock stress (falling down, hard shocks)  
The load cell must be installed so that its axes is vertical.  
The load direction must be as close as possible to measuring axe of the load cell.

Before mounting, fill grease from the bag delivered with the kit into the free space between spherical base of load cell and bottom plate and grease also the load cell head.

## 6. CONNECTION

- Protect the cable ends against contamination.
  - No moisture may penetrate into the open cable end.
  - Do not shorten the load cell cable. Connect the prepared cable end and roll up the remaining cable.
  - The cable screening should not be in contact with earth, except at the connecting terminal in the measuring instrument.
  - The load cell cabling should be kept away from power circuits.
- The distance between the measuring cables and the power supply cables should be at least 1m.
- The load cell cables should be laid in separate cable conduits or steel pipes.
- Power supply cables should be crossed at right angles.

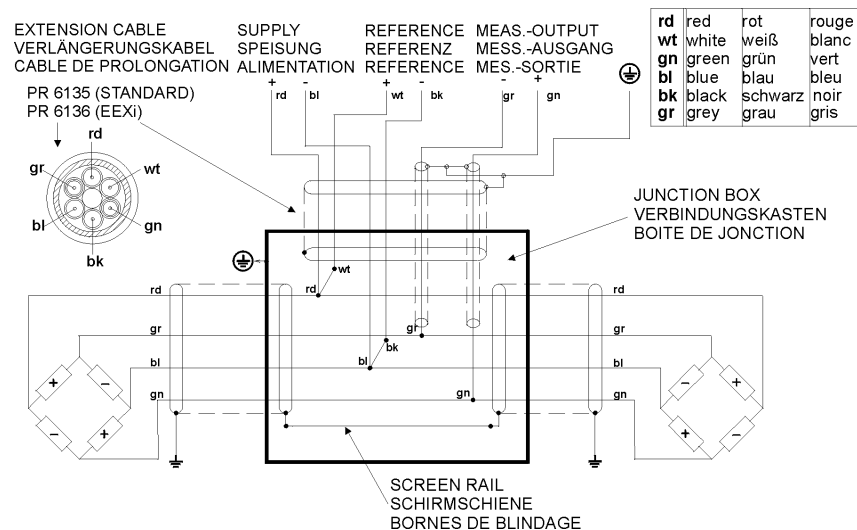


Fig. 5 Cable junction box PR 6021/08 bzw. PR 6021/68

### Installation cable


For connection from the cable junction box to the weighing electronics, we recommend using standard extension cable PR 6135. (PR 6136 for EExi applications)

### 6.1 Protection against lightning

To safeguard the operation even in case of lightning strikes next to a weighbridge, load cells PR 6221 must be paralleled by using cable junction boxes PR 6021/08 or PR 6021/68S. Furthermore, the various earthing connections must be done as shown in fig. 6.

## 4. KITS DE MONTAGE

### 4.1 Kit de montage PR 6021/00N (Fig. 2)

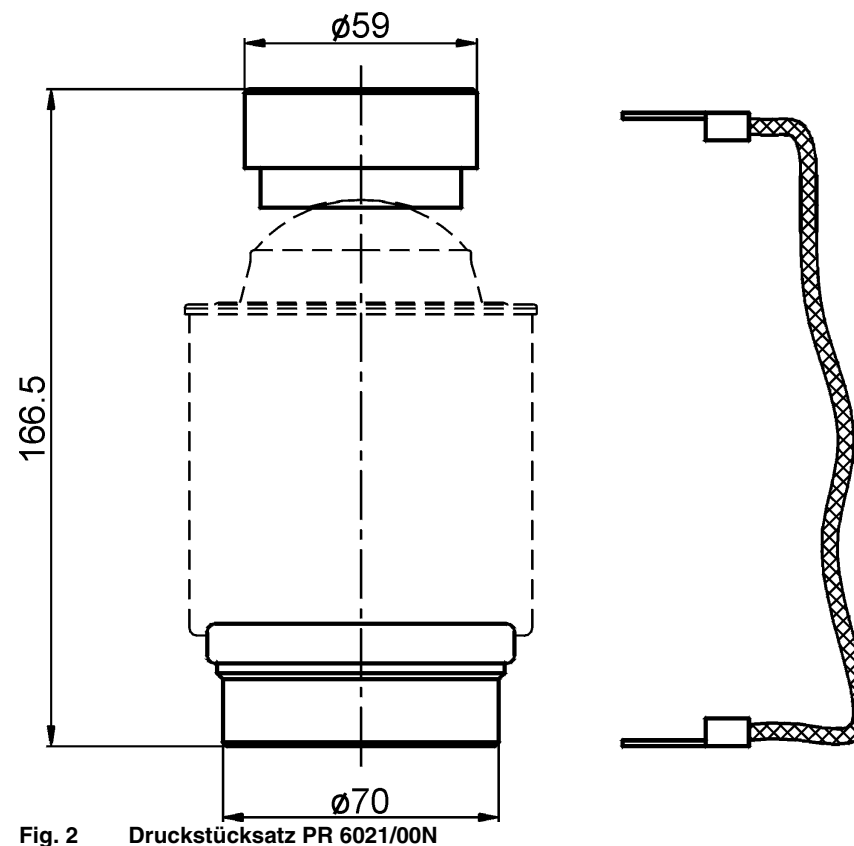

<b>Câble</b>	diamètre	5mm
	longueur	16m
	section transversale	4 x 0,35mm <sup>2</sup>
	rayon de courbure	≥ 50mm pour l'installation fixe ≥ 150mm pour l'installation flexible
	gaine du câble	couleur vert (version standard) bleu (version Ex)
marquage des fils	matériau	thermopl. Elastomère
	rouge	alimentation +
	bleu	alimentation -
	gris	sortie -
	vert	sortie +

#### Connexion du capteur de pesage

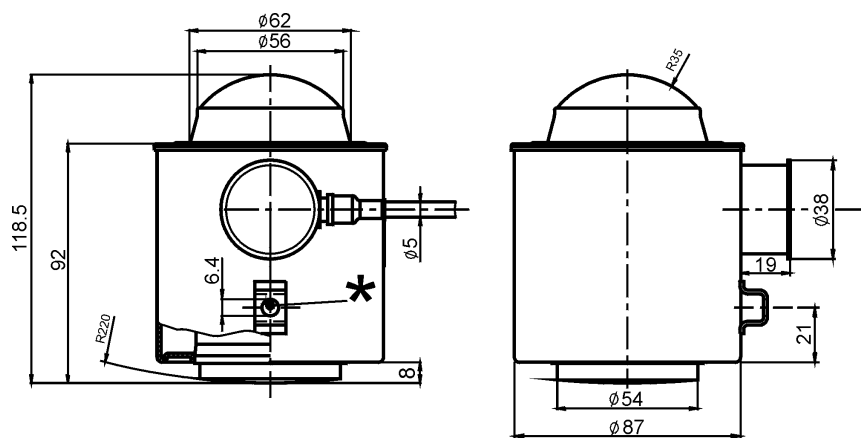
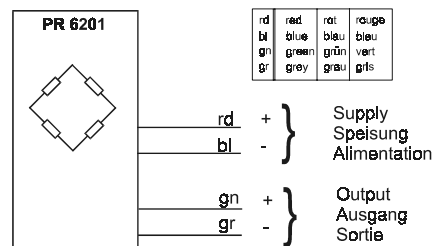


Fig. 1 Dimensions PR 6221

Ces caractéristiques spécifiées sont seulement descriptives et sans garantie dans le sens juridique.

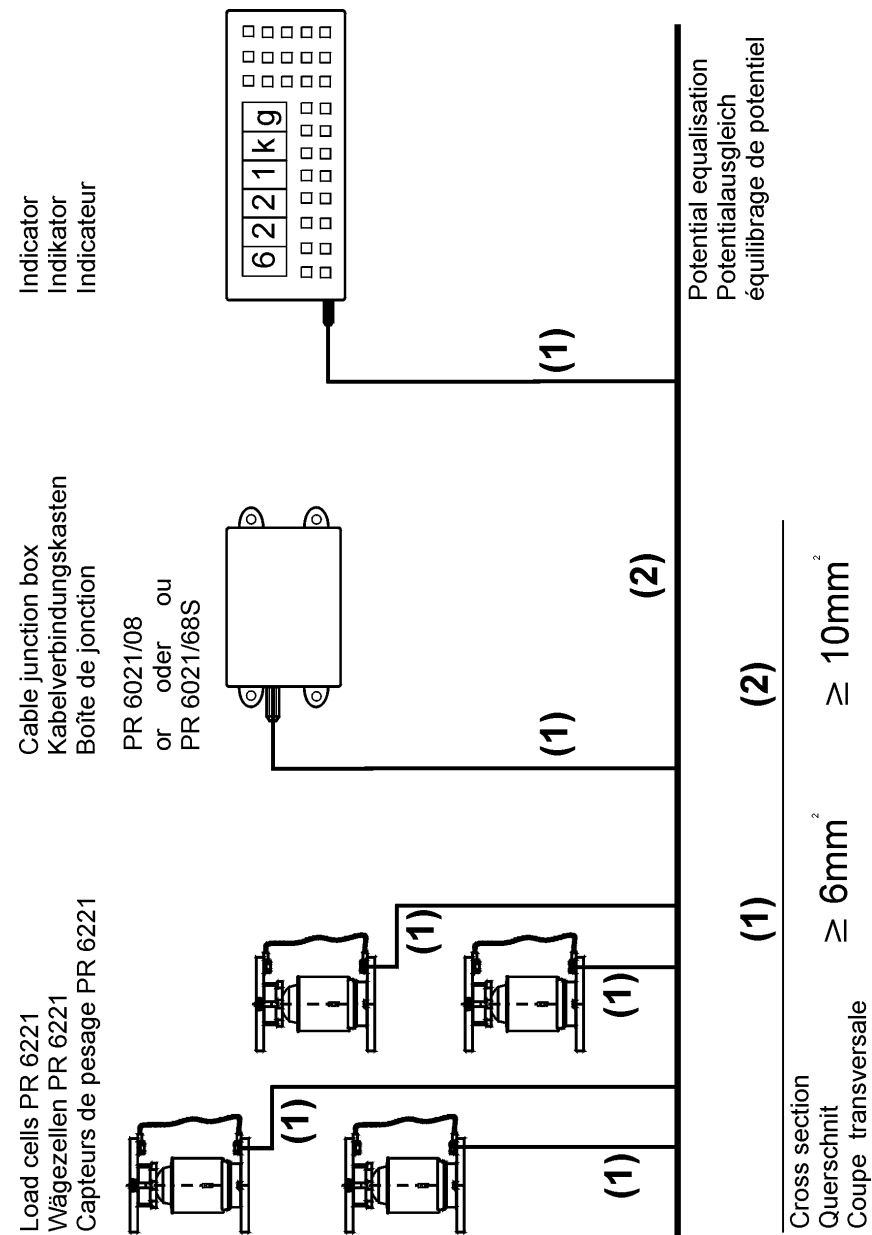


Fig. 6 Earthing concept to protect the load cells against lightning strikes



Charge nominale	limite supérieure du domaine de mesure spécifiée limite supérieure de mesure possible limite de rupture mécanique Sortie par rapport à la charge nominale (classe C3) Sortie par rapport à la charge nominale (classe C4) Sortie par rapport à la charge nominale (classe C5) Sortie par rapport à la charge nominale (classe C6)	$E_{max}$	20t	25t	30t	50t	60t	75t	
Charge max. utile		$E_u$	40t	37,5t	60t		75t		
Charge de rupture		$E_d$	>100t	>75t			>150t		
Sensibilité		$C_n$	1mV/V	2mV/V	1mV/V	1mV/V	2mV/V	2,4mV/V	3mV/V
		$C_n$	1mV/V	2mV/V	1mV/V	1mV/V	2mV/V	1,5mV/V	
		$C_n$	1mV/V	2mV/V			1,5mV/V		
		$C_n$	mV/V	2mV/V			----		
Classe de précision	de		C3	C4	C5	C6			
Classe de précision									
Précharge minimale	limite inférieure du domaine de mesure spécifiée	$E_{min}$	0,015	0,012	0,010	0,008			
Charge nominale	limite supérieure du domaine de mesure spécifiée	$E_{max}$							
Charge max. utile	limite supérieure de mesure possible	$E_u$			voir la table en haut				
Charge de rupture	limite de rupture mécanique	$E_d$			voir la table en haut				
Echelon minimal	échelon minimal du capteur de pesage ( $V_{min} = E_{max}/Y$ )	Y	14000		20000				
Retour au zéro	après 30 min. sous charge nominale ( $DR=0,5 E_{max}/Z$ )	Z	6000		8000				
	pour $E_{max} \geq 50t$			6000		----			
Tolérance de sensibilité	écart de sensibilité permis	$d_c$			<0,07% $C_n$				
Tolérance du zéro	écart de zéro permis	$S_0$			<1% $C_n$				
Répétabilité	variation max. de la sortie pour des charges répétitives	$\varepsilon_R$			<0,005% $C_n$				
Fluage	variation max. de la sortie sous $E_{max}$ pendant 30 min.	$d_{cr}$	<0,015% $C_n$	<0,0125% $C_n$	<0,010% $C_n$	<0,008% $C_n$			
Non linéarité	écart max. de la droite optimale par zéro	$d_{Ln}$			<0,01% $C_n$				
Hystérésis	différence max. de la sortie entre la montée en charge et le retour	$d_{hy}$	<0,0165% $C_n$	<0,0125% $C_n$	<0,010% $C_n$	<0,008% $C_n$			
Effet de la température sur $S_{min}$	variation max. de $S_{min}/10K \Delta T$	$TK_{Smin}$	<0,01% $C_n/10K$		<0,007% $C_n/10K$				

#### Check insulation impedance of load cell

- ◇ never apply the test voltage between the cores of the load cell cable(s) (danger of destroying the load cell)
- ◇ insulate the load cell cores

maximum test voltage	standard industrial intrinsically safe version (PR 6221/....E)	100 V DC 500 V AC
insulation impedance	core - housing core - screen screen - housing	>5000MΩ >5000MΩ 0Ω

#### Check insulation impedance of extension cable

- ◇ disconnect extension cable and load cells
- ◇ insulate the cores of the extension cable

insulation impedance	core - core core - screen	>120MΩ x km >120MΩ x km
----------------------	------------------------------	----------------------------

#### Check the strain gauge bridge

maximum test voltage	standard industrial intrinsically safe version (PR 6221/....E)	32V 25V
----------------------	--	------------

	input impedance (red core, blue core)	output impedance (green core, grey core)			
	C3 ...C6	C3	C4	C5	C6
$E_{max} = 20t, 25t, 30t$	1080Ω±10Ω	1010Ω±1Ω	1010Ω±1Ω	1010Ω±1Ω	1010Ω±1Ω
$E_{max} = 50t$	1080Ω±10Ω	1010Ω±1Ω	1010Ω±1Ω	760Ω±1Ω	-----
$E_{max} = 60t$	1080Ω±10Ω	1010Ω±1Ω	635Ω±1Ω	635Ω±1Ω	-----
$E_{max} = 75t$	1080Ω±10Ω	1010Ω±1Ω	510Ω±1Ω	510Ω±1Ω	-----

If all load cells show the same characteristics, check the measuring instrument (weight indicator).

#### Caution

In case of an electrical or mechanical defect of a load cell, the load cell must be replaced. A load cell repair is impossible.

## 9 MAINTENANCE

- The weighbridge load cell PR 6221 needs no maintenance.
- Pollution on the load cells and on the moveable parts of the weighing installation have to be cleaned in due time
  - if the pollution influences the weighing or
  - if the pollution is aggressive against the different materials of the installation.

## 10 SPARE PARTS AND ACCESSORIES

Pos.	Description	Fig.	Order code
1	PR 6021/00N: upper and lower load disc, flexible copper strap		9405 360 21001
2	Mounting plate kit PR 6021/01N (includes pos 1)		9405 360 21011
		<b>Horizontal force</b>	
3	Horizontal constrainer PR 6152/02	≤200kN	9405 361 52021
4	Extension cable PR 6135/..		9405 361 35. . 2
5	Extension cable PR 6136/.. for EExi- application		9405 361 36. . 1
6	Weighbridge cable junction box PR 6021/08 for 8 load cells, plastic	5b	9405 360 21081
7	Weighbridge cable junction box PR 6021/68S for 8 load cells, stainless steel	6	9405 360 21682

## 1. CONSIGNES DE SECURITE

Le capteur PR 6221 et les kits de montage correspondants doivent être utilisés seulement pour les tâches de pesage ou des mesurages de forces pour lesquels il a été conçu. Dimensionner toutes les pièces de montage et de construction à ce qu'une résistance suffisante aux surcharges soit garantie en tenant compte des standards correspondants. Protéger surtout les objets à peser debout (citernes etc.) à ce que le renversement ou le déplacement de l'installation de pesage et, par conséquent, tout risque à la vie ou à la santé de personnes ou d'animaux, ou le risque d'endommager des objets soit évité, même en cas de rupture d'un capteur ou de pièces de montage.

L'installation et les réparations doivent être faites seulement par des personnes autorisées.

## 2. RECOMMANDATIONS D'INSTALLATION

La **construction portante** du **plate-forme** doit être stable envers les charges statiques et dynamiques maximales.

Les **forces parasites**, les **forces horizontales** et les **couples de torsion** sont des grandeurs qui perturbent les mesures et dans le cas de dépassement des limites spécifiées peuvent endommager les capteurs. Une contrainte appropriée de l'objet évite les dégâts et les erreurs sans perturber le déplacement nécessaire dans la direction du pesage. Dans ce but, une attention spéciale doit être accordée au genre de dispositifs de contrainte, à leur placement et aux conditions de fonctionnement.

Des forces dépassant la charge maximum sans dommage dans le sens de mesure risquent de produire un changement de la précision du capteur ou de l'endommager; des forces dépassant la charge destructive risquent de détruire le capteur de pesage. Si un danger peut se produire (par exemple par suite de la chute de la charge sur les pesons) il est recommandé de prévoir une limitation mécanique de surcharge dans la direction de la charge.

## 3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<b>Forces de rappel</b>	pour chaque mm de déplacement du sommet du capteur par rapport à l'axe verticale: 1,5% de la charge actuelle sur le capteur
<b>Boîtier</b>	acier inoxydable 1.4301 hermétiquement scellé, rempli de gaz inerte
<b>Protection</b>	IP 68 (sous une profondeur de 1,5m pour 10.000h), IP69K

### Certificat de conformité (pour PR 6221/...E)

Protection	sécurité intrinsèque
Marquage	EEx ib IIC T6
Certificat d'essai	PTB Nr. Ex-92.C.2137

## 9. WARTUNG

- Die Brückenwaagen- Wägezelle PR 6221 ist wartungsfrei.
- Verunreinigungen an der Wägezelle und an den frei beweglichen Teilen der Waage müssen rechtzeitig beseitigt werden,
  - wenn diese die Wägung beeinflussen oder
  - wenn diese aggressiv gegenüber dem Material von Zellen und Kabel sind.

## 10. ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR

Pos.	Bezeichnung	Fig.	Bestell- Nummer
1	Oberes und unteres Druckstück, flexibles Kupferkabel	2	9405 360 21001
2	Platteneinbausatz (enthält Pos. 1)	3	9405 360 21011
<b>Horizontalkraft</b>			
3	Horizontalstoßfänger PR 6152/02	4	≤200kN 9405 361 52021
4	Installationskabel PR 6135/..	5	9405 361 35. . 2
5	Installationskabel PR 6136/.. für EExi-Anwendung	5	9405 361 36. . 1
6	Kabelverbindungskasten PR 6021/08 für 8 Wägezellen, Kunststoff	5	9405 360 21081
7	Kabelverbindungskasten PR 6021/68S für 8 Wägezellen, rostfreier Edelstahl 1.4404	5	9405 360 21682

## 1. SICHERHEITSHINWEISE

Die Straßenfahrzeugwaagen- Wägezelle PR 6221 mit den zugehörigen Einbausätzen darf nur bestimmungsgemäß für Wägaufgaben und Kraftmessungen eingesetzt werden. Sämtliche Einbau- und Konstruktionsteile sind so zu dimensionieren, dass sie unter Beachtung der entsprechenden Normen eine genügend große Überlastfestigkeit für alle eventuell auftretenden Lasten sicherstellen. Insbesondere sind die Wägeobjekte so zu sichern, daß ein Umkippen oder Verschieben der Wägeinstallation und damit eine Gefährdung von Personen, Tieren oder Gegenständen selbst bei Bruch einer Wägezelle oder von Einbauteilen auszuschließen ist.

Installations- und Reparaturarbeiten dürfen nur durch sachkundige / eingewiesene Fachkräfte erfolgen.

## 2. AUFBAUÜBERLEGUNGEN

Der **Unterbau** der Waage (und damit der Wägezellen) sowie die **Brücke** müssen gegenüber den vorgegebenen Lasten unnachgiebig, waagrecht (Wasserwaage!) und eben sein.

**Querbelastungen** bzw. **Seitenkräfte** sowie **Torsionsmomente** sind Störgrößen, die Meßfehler erzeugen und bei Überschreitung der zulässigen Grenzen zu Beschädigungen führen können. Eine sachgerechte Fesselung des Meßobjektes schützt vor Beschädigung und Meßfehlern, ohne die notwendige Bewegungsfreiheit in Meßrichtung zu beeinflussen. Dabei ist zu berücksichtigen, daß Temperaturdehnungen und Verlagerungen eventuell die Bewegungsfreiheit des zu wägenden Objektes beeinflussen und damit zu erheblichen Verfälschungen des Meßergebnisses führen können. Daher ist besonderer Wert auf die Gestaltung, Anordnung und den Zustand der Fesselungselemente zu legen.

Wenn die Grenzlaster der Wägezelle in Meßrichtung überschritten wird, können sich die Kenndaten verändern oder die Wägezelle beschädigt werden; bei Überschreiten der Bruchlast der Wägezelle besteht die Gefahr der mechanischen Zerstörung.

## 3. TECHNISCHE DATEN

<b>Rückstellkraft</b>	je mm Auslenkung der Wägezelle aus der Vertikalen: 1,5% der aktuellen vertikalen Last auf die Wägezelle
<b>Ausführung</b>	Tiefziehgehäuse, rostfreier Edelstahl 1.4301 hermetisch verschlossen, mit Inertgas gefüllt
<b>Schutzart</b>	IP 68 (1,5m Wassertiefe, 10000h), IP69K

### Konformitätsbescheinigung (für PR 6221/...E)

Zündschutzart	Eigensicherheit
Kennzeichen	EEx ib IIC T6
Nummer des Prüfscheines	PTB Nr. Ex-92.C.2137

Nennlast	20t	25t	30t	50t	60t	75t
Gebruchslast	40t	37,5t	60t		75t	
Bruchlast	>100t	>75t		>150t		
Nennkennwert	1mV/	2mV/V	1mV/V	2mV/V	2,4mV/V	3mV/V
	1mV/	2mV/V	1mV/V	2mV/V	1,5mV/V	
	1mV/	2mV/V		1,5mV/V		
	1mV/V	2mV/V		-----		
Genauigkeitsklasse						
Fehlerklasse						
Mindestvorlast						
Nennlast						
Gebrauchslast						
Bruchlast						
Mindestteilungswert						
Kriechteilungsfaktor						
Relative						
Kennwertabweichung						
Nullsignal						
Reproduzierbarkeit						
Belastungskriechen						
Linearitätsabweichung						
Relative Umkehrspanne						
Temperaturkoeffizient des						
Mindestvorlastsignales						

### Isolationswiderstand der Wägezelle überprüfen

- ◇ Prüfspannung nie zwischen zwei Adern des Aufnehmerkabels legen (Zerstörung des Aufnehmers droht)
- ◇ Adern der Wägezellen isolieren

maximale Prüfspannung	Standardausführung eigensichere Ausführung (PR 6221/....E)	100 V = 500 V ~
Isolationswiderstand	Ader - Gehäuse Ader - Schirm Schirm - Gehäuse	>5000MΩ >5000MΩ 0Ω

### Isolationswiderstandes des Installationskabels überprüfen

- ◇ Installationskabel von Meßinstrument und Wägezellen lösen
- ◇ Adern des Installationskabels isolieren

Isolationswiderstand	Ader - Ader Ader - Schirm	>120MΩ x km >120MΩ x km
----------------------	------------------------------	----------------------------

### DMS Brückenschaltung der Wägezelle überprüfen

maximale Prüfspannung	Standardausführung eigensichere Ausführung (PR 6221/....E)	32V 25V
-----------------------	--	------------

	Eingangswiderstand (rote Ader, blaue Ader)	Ausgangswiderstand (grüne Ader, graue Ader)			
	C3...C6	C3	C4	C5	C6
E <sub>max</sub> = 20t,25t,30t	1080Ω±10Ω	1010Ω±1Ω	1010Ω±1Ω	1010Ω±1Ω	1010Ω±1Ω
E <sub>max</sub> = 60t	1080Ω±10Ω	1010Ω±1Ω	1010Ω±1Ω	760Ω±1Ω	-----
E <sub>max</sub> = 60t	1080Ω±10Ω	1010Ω±1Ω	635Ω±1Ω	635Ω±1Ω	-----
E <sub>max</sub> = 60t	1080Ω±10Ω	1010Ω±1Ω	510Ω±1Ω	510Ω±1Ω	-----

Ist keine der Wägezellen auffallend abweichend, so ist das Messinstrument (Wägeindikator) zu prüfen.

### Achtung

Wenn eine Wägezelle elektrisch oder mechanisch defekt ist, dann muss sie ausgewechselt werden. Eine Reparatur ist unmöglich.



## 7. MECHANISCHER HÖHENAUSGLEICH

Um die Voraussetzung für eine Kalibrierung zu schaffen, muss sichergestellt werden, dass alle Wägezellen Last tragen. Um eventuelle mechanische Ungleichmäßigkeiten auszugleichen, müssen dazu die Wägezellen unter Umständen mit dünnen entgrateten Blechen so lange unterlegt werden, bis alle Wägezellen der aufgelegten Last entsprechend Gewicht tragen. Entspricht das gemessene Signal der einzelnen Wägezelle nicht der an dieser Wägezelle erwarteten Totlast so muß diese Wägezelle solange mit dünnen Blechen zu unterlegen, bis diese die erwartete Last trägt.

Überprüfen, ob die Wägezelle Last trägt!

Dazu:

- die Wägezellen parallel mit einer stabilisierten Spannung z.B. 12 V = speisen
- die Ausgangsspannungen der Wägezellen einzeln mit einem Digitalvoltmeter messen und miteinander vergleichen

Das Ausgangssignal sollte der pro Wägezelle aufgelegten Totlast entsprechen. Bei Plattformen wird das Ausgangssignal der Wägezellen etwa gleich sein. Bei Behältern kann der Wert der einzelnen Wägezellen unterschiedlich sein, je nach dem, wie die Totlast des Behälters verteilt ist

- Wägeanlage unmittelbar neben der betroffenen Wägezelle anheben
- ein dünnes, entgratetes Blech (0,5mm bis 2mm Dicke) zwischen obere Anker- und Einbauplatte legen
- die Wägezellen der Wägeanlage mit der Totlast belasten

Zum Kalibrieren:

Die Wägezelle benötigt eine Aufwärmzeit von mindestens 10 Minuten vor Beginn der Kalibrierung der Wägeeinrichtung.

## 8. FEHLERSUCHE

Wenn nach Inbetriebnahme und Kalibrierung falsche bzw. nicht reproduzierbare Werte gemessen werden, ermöglichen die folgenden Hinweise eine erste Diagnose und Abhilfe.

Sichtprüfung	
Wägebrücke	Stehen Elemente, die mit der Waage starr verbunden sind, in direktem Kontakt mit der Umgebung? Hat sich zwischen der Brücke und ihrer Umgebung Reibung aufgebaut (z.B. verstaubte Durchbrüche ...)?
Kabelkasten	Ist Feuchtigkeit eingedrungen? Haben alle Verbindungen sicheren Kontakt?
Installationskabel	Ist der Mantel beschädigt? Ist Feuchtigkeit eingedrungen?
Wägezelle	Steht die Wägezelle senkrecht? Ist das Gehäuse beschädigt? Ist der Mantel des Anschlußkabels beschädigt? Ist Feuchtigkeit in das Anschlußkabel eingedrungen?

### Nullsignal der Wägezelle überprüfen

- ◇ Wägezelle entlasten
- ◇ Meßausgänge der Wägezellen voneinander trennen
- ◇ Ausgangssignal 0,00mV/V±0,02mV/V

TK des Kennwertes	max. auf $C_n$ bezogene Änderung von $C_n/10K \Delta T$ im $B_T$	$TK_c$	$<0,01\% C_n / 10K$	$<0,008\% C_n / 10K$	$0,007\% C_n / 10K$	$0,005\% C_n / 10K$
Eingangswiderstand	zwischen den Speiseanschlüssen	$R_{ic}$		$1080\Omega \pm 10\Omega$		
Ausgangswiderstand	zwischen den Messanschlüssen	$R_o$		$1010\Omega \pm 1\Omega$	$1010\Omega \pm 1\Omega$	$760\Omega \pm 1\Omega$
	bei $E_{max} = 50t$					-----
	bei $E_{max} = 60t$				$635\Omega \pm 1\Omega$	-----
	bei $E_{max} = 75t$				$510\Omega \pm 1\Omega$	-----
Isolationswiderstand	zwischen Innenschaltung und Gehäuse bei 100V =	$R_g$		$>5000M\Omega$		
Isolationsfestigkeit	zwischen Schaltung und Gehäuse	-----		$500V_{\approx}$		
Nennersorgungs- Spannungsbereich	unter Einhaltung der technischen Daten	$B_u$		$4...24V$		
Max. Speisespannung	Dauerbetrieb ohne Schaden	$U_{max}$		$32V$		
	explosionsgefährdete Zone			$25V$		
Nennumgebungs- Temperaturbereich	unter Einhaltung der technischen Daten	$B_T$		$-10^\circ C...+55^\circ C$		
Gebrauchs- Temperaturbereich	Dauerbetrieb ohne Schaden	$B_{Tu}$		$-40^\circ C...+95^\circ C$		
Lagerungs- Temperaturbereich	ohne elektrische und mechanische Beanspruchung	$B_{Ti}$		$-40^\circ C...+95^\circ C$		
Grenzexzentrizität	zulässiger Abstand von der Messachse	$S_{\alpha}$				10mm
Vibrationsbeständigkeit	Beständigkeit gegen Schwingungen (IEC 68-2-6 Fc)	-----				20g, 100h, 10Hz...150Hz
Umgebungsdruckeinfluss	Luftdruckeinfluss auf das Mindestvorlastsignal $S_{min}$	$PK_{Smi}$				$<0,5kg/kPa$
		$n$				

Definitionen nach VDI / VDE 2637

Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinne aufzufassen.

<b>Kabel</b>	Durchmesser	5mm
	Länge	16m
	Querschnitt	4 x 0,35mm <sup>2</sup>
	Biegeradius	≥ 50mm bei fester Verlegung ≥ 150mm bei flexibler Verlegung
	Mantel	Farbe grün (Standardausführung) blau (Ex- Ausführung)
Farbcode	Material	thermoplastisches Elastomer
	rot	Speisung +
	blau	Speisung -
	grau	Ausgang -
	grün	Ausgang +

### Anschlussplan der Wägezelle

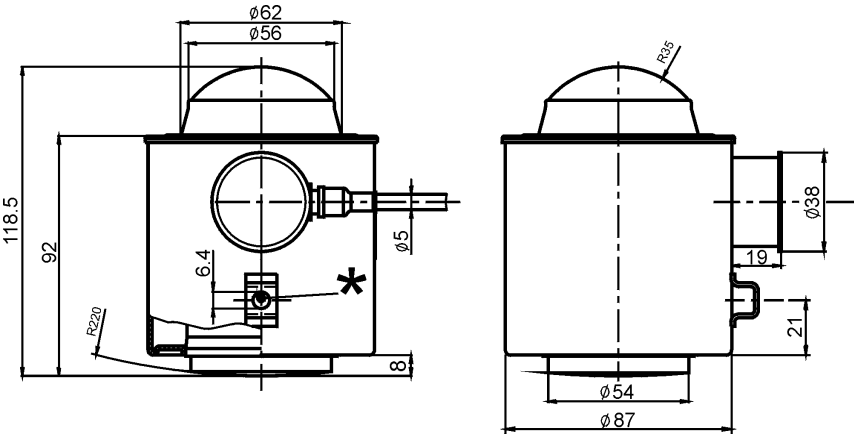
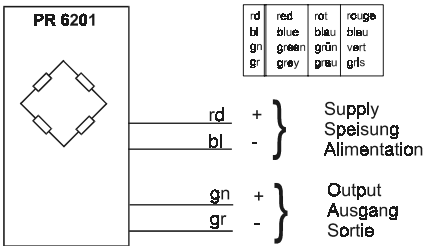


Fig. 1 Abmessungen PR 6221

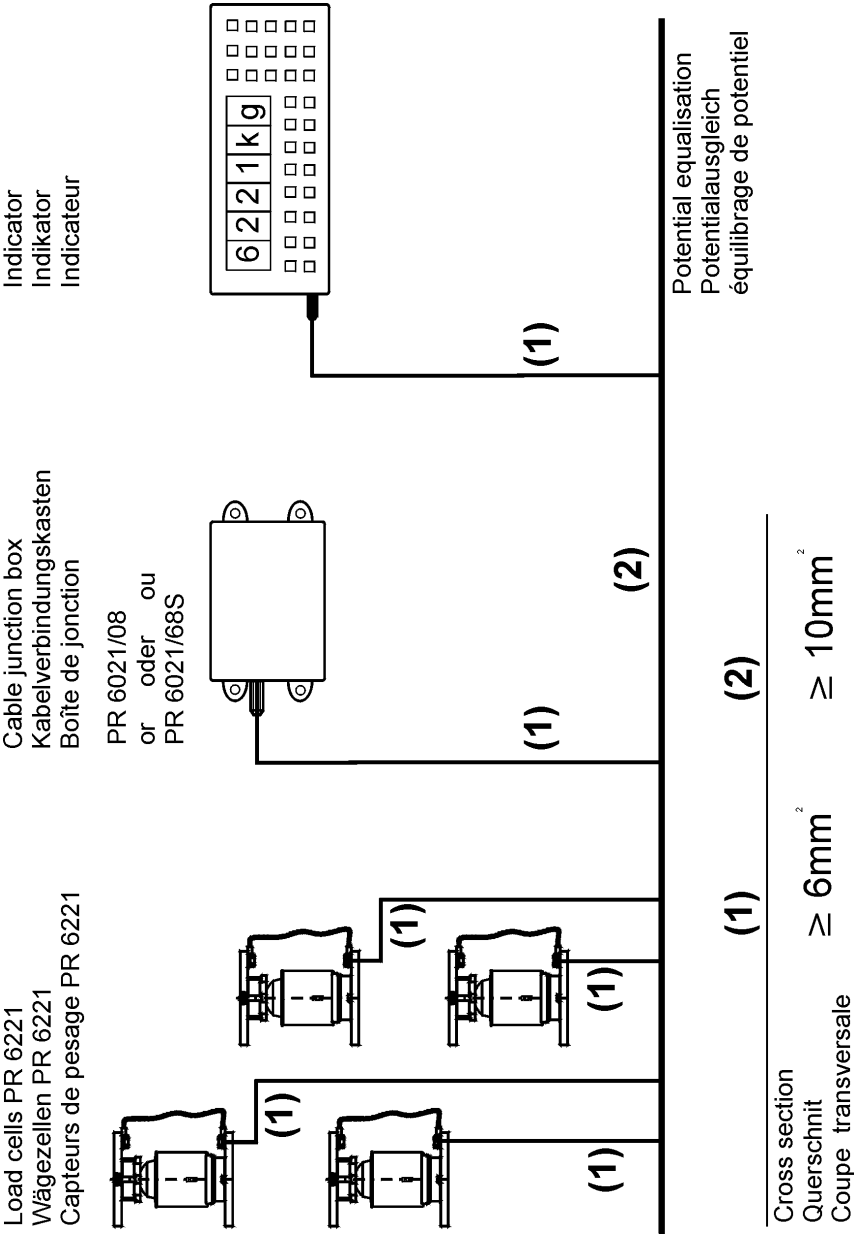


Fig. 6 Erdungskonzept für eine blitzgeschützte Waage

Den Raum zwischen der balligen Grundfläche der Wägezelle und der unteren Druckplatte mit Fett füllen. Den Wägezellenkopf ebenfalls fetten.

## 6. ANSCHLUSS

- Kabelende vor Verschmutzung schützen.
- Feuchtigkeit darf nicht in das offene Kabelende dringen.
- Das Anschlußkabel der Wägezelle nicht kürzen. Das vorbereitete Ende anschließen und die überschüssige Länge aufrollen.
- Die Aufnehmerverkabelung ist von Starkstromkabeln fernzuhalten. Der Abstand zwischen Meß- und Starkstromkabeln bzw. Starkstrom führenden Teilen muß mindestens 1m betragen (Richtwert). Es wird empfohlen, die Wägezellenkabel in separaten Kabelwannen bzw. in Stahlpanzerrohren zu verlegen.
- Starkstrom führende Leitungen sind rechtwinklig zu kreuzen.

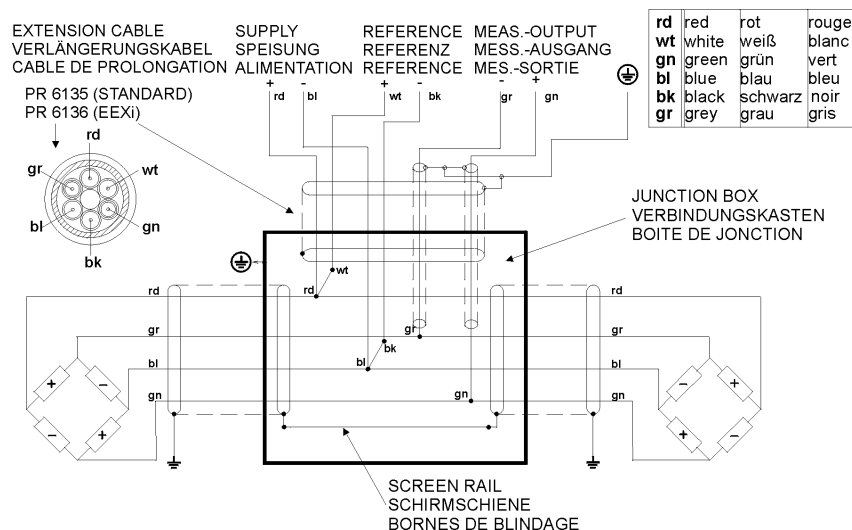


Fig. 5 Kabelverbindungskasten PR 6021/08 bzw. PR 6021/68

### Installationskabel

Für die Verbindung von dem Kabelverbindungskasten zur Wägeelektronik wird die Verwendung der Installationskabel PR 6135 (PR 6136 für EExi-Anwendung) empfohlen.

### 6.1 Blitzschutz

Um die Funktionsfähigkeit der Wägezelle auch bei Blitzeinschlag nahe der Waage zu erhalten, muss der Kabelkasten PR 6021/08 oder PR 6021/68S eingesetzt werden. Weiterhin ist die Erdung so auszuführen, wie in Fig. 6 dargestellt.

## 4. EINBAUSÄTZE

### 4.1 Druckstücksatz PR 6021/00N (Fig. 2)

Der Druckstücksatz umfasst neben unterem und oberem Druckstück auch das wichtige Überbrückungskabel.

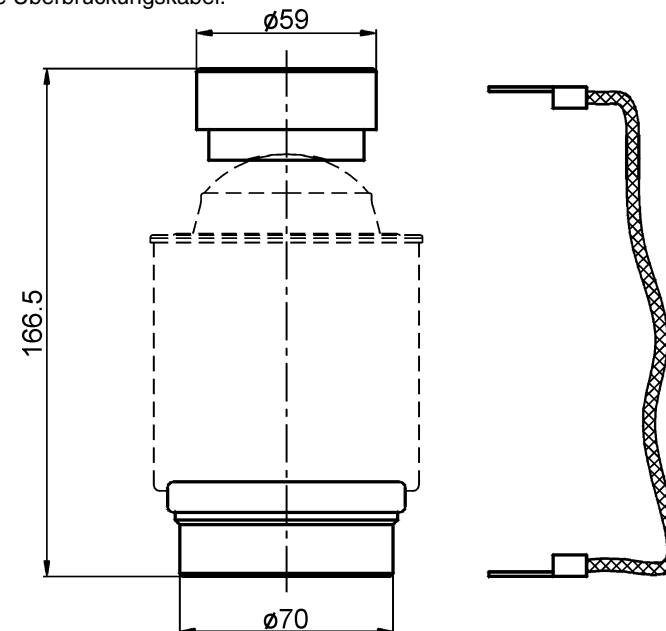


Fig. 2 Druckstücksatz PR 6021/00N

#### 4.2 Platteneinbausatz PR 6021/01N (Fig. 3)

Der Platteneinbausatz besteht aus den beiden Druckstücken für die Wägezelle, unterer und oberer Montageplatte sowie einem Sicherungsbügel für das obere Druckstück (im Falle eines Austausches der Wägezelle fällt das Druckstück dann nicht heraus).

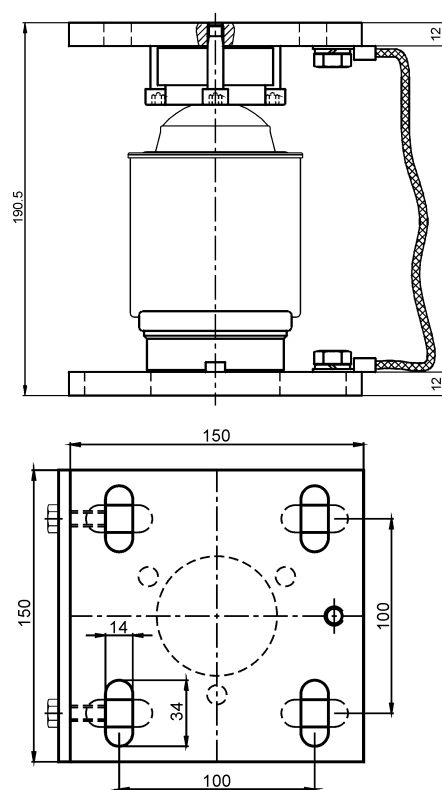


Fig. 3 Platteneinbausatz PR 6021/01N

#### 4.3 Horizontalstoßfänger PR 6152/02 (Fig. 4)

Eine andere Möglichkeit, vor allem bei größeren Nennlasten, ist die Verwendung der Horizontalstoßfänger PR 6152/02 für Kräfte bis 200kN. Speziell für Brückenwaagen wird die Verwendung von Konsolen mit je zwei Querlenkern PR 6152/02 zur Fesselung empfohlen (Fig. 4b).

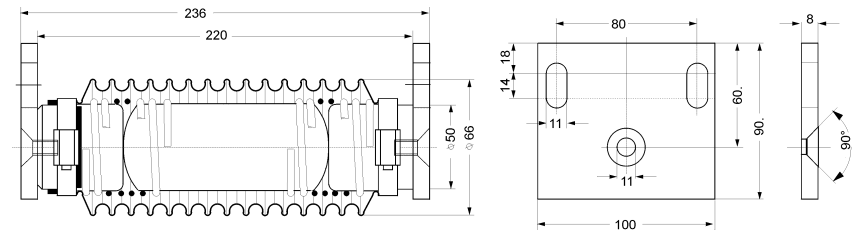


Fig. 4a Horizontalstoßfänger PR 6152/02

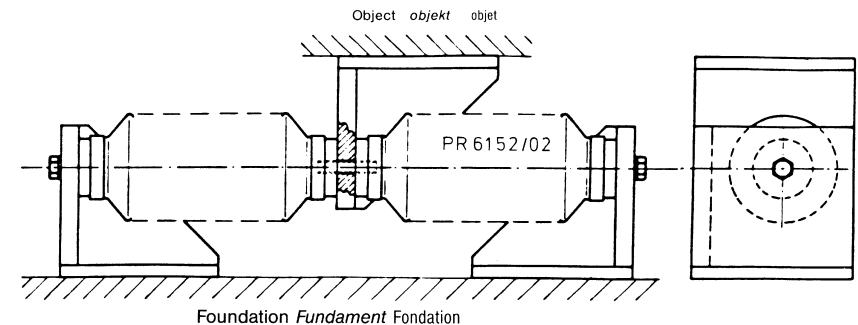


Fig. 4b Aufbauvorschlag für Horizontalstoßfänger PR 6152/02

#### 5. INSTALLATION

- Vor dem Einbau der Wägezellen müssen alle Schweißarbeiten an der Straßenfahrzeugwaage beendet sein!
- Unmittelbar beim Einbau die Wägezelle mit einer flexiblen Kupferleitung von 10mm<sup>2</sup> überbrücken, da durch die Zelle fließender Schweiß- oder Blitzstrom zu Beschädigungen führen kann! (Kupferleitung ist im Einbausatz PR°6021/00 bzw. PR°6021/01 enthalten.)
- Ist dennoch elektrisches Schweißen in der Nähe der Wägezelle erforderlich, so sind die Wägezellenanschlüsse vom Meßinstrument zu lösen, für gute Überbrückung der Zelle durch eine o.g. flexible Kupferleitung ist zu sorgen, und die Masseklemme des Schweißgerätes ist so dicht wie möglich an der Schweißstelle anzubringen.
- Wägezellen **nicht** am Kabel anheben oder transportieren
- Stoßbelastungen (Herunterfallen, harte Stöße) vermeiden.  
Die Wägezellen müssen senkrecht eingebaut werden.  
Die Lasten müssen möglichst genau in der Meßrichtung der Wägezellen wirken.